

BT0281
22.10.97


Assunto: Choque Elétrico
Modelos: Pratices - CNR 20A
Marca: Consul

Para a Lavadora Pratices foi observado a possibilidade de apresentar "choque elétrico", devido o *fio terra* do **Filtro de Interferência** estar conectado.

Desta forma, para prevenirmos futuras ocorrências desta falha, solicitamos que em todos os atendimentos efetuados para o produto acima mencionado, seja observado se o *fio terra* (fio verde-amarelo) do **Filtro de Interferência** está conectado ao prensa cabo.

Encontrando o fio conectado ao prensa cabo é necessário desconectar ou eliminar o *fio terra* do **Filtro de Interferência** (conforme mostra a figura), isolando as extremidades para eliminar a possibilidade de apresentar choque elétrico no produto.

Na reposição do Filtro de Interferência, antes de colocá-lo no produto deve-se efetuar a mesma operação de eliminar o fio terra (fio verde-amarelo).

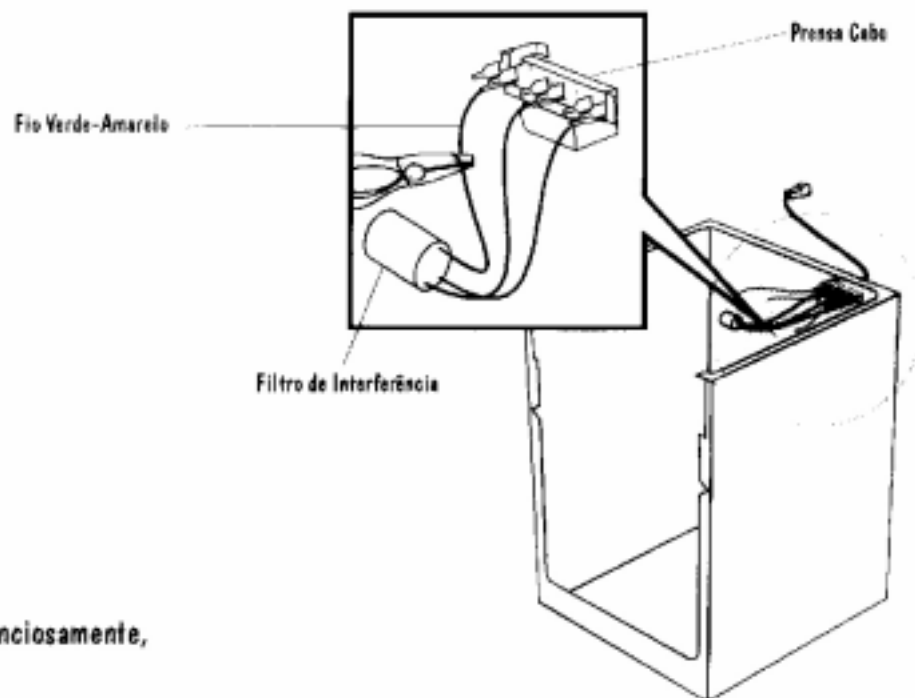

Atenciosamente,

Gustavo B.M. Schiavone
Enga. Campo

Celso Estrella
Gerência Suporte Técnico