

Assunto: Dificuldade no fechamento da Porta

Modelo: CRC 23B

Marca: Consul

Detectamos em campo, para o modelo em referência fabricado de Maio/97 até Setembro/97, uma dificuldade no fechamento da Porta. Isto ocorre devido a interferência do Interruptor da Lâmpada com o Pannel da Porta.

## PROCEDIMENTO PARA CAMPO

Caso receba chamado devido a dificuldade no fechamento da Porta, proceda da seguinte forma:

Verifique se o Interruptor está montado invertido. Caso esteja, faça sua montagem correta, conforme figura 01.

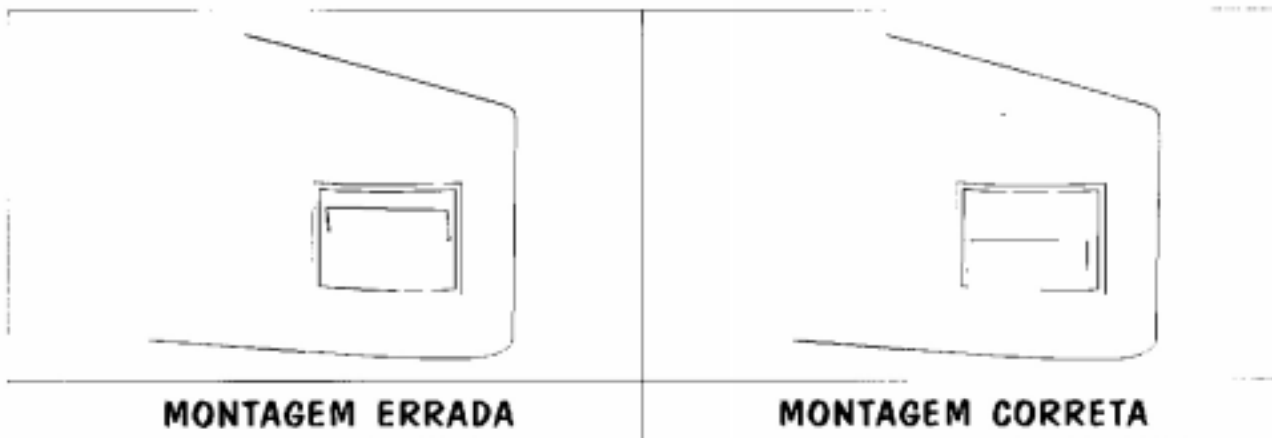


Fig.01

Se o Interruptor estiver montado corretamente, então retire a Caixa do Termostato, remova o Interruptor da Caixa, e com o auxílio de uma Lima Murça Redonda (Lima "Tipo Fina" Redonda), remova aproximadamente 1,0mm de material do furo da alça que faz o encaixe com a Caixa Interna (fig.02). Caso não seja possível o fechamento da Porta, remova mais material.

### ATENÇÃO

Não remova material mais que o necessário para a regulagem da Caixa, pois poderá deixar a alça de encaixe fraca, podendo ocasionar sua quebra e prejudicar o funcionamento do Interruptor que é desligar a Lâmpada ao fechar a Porta.

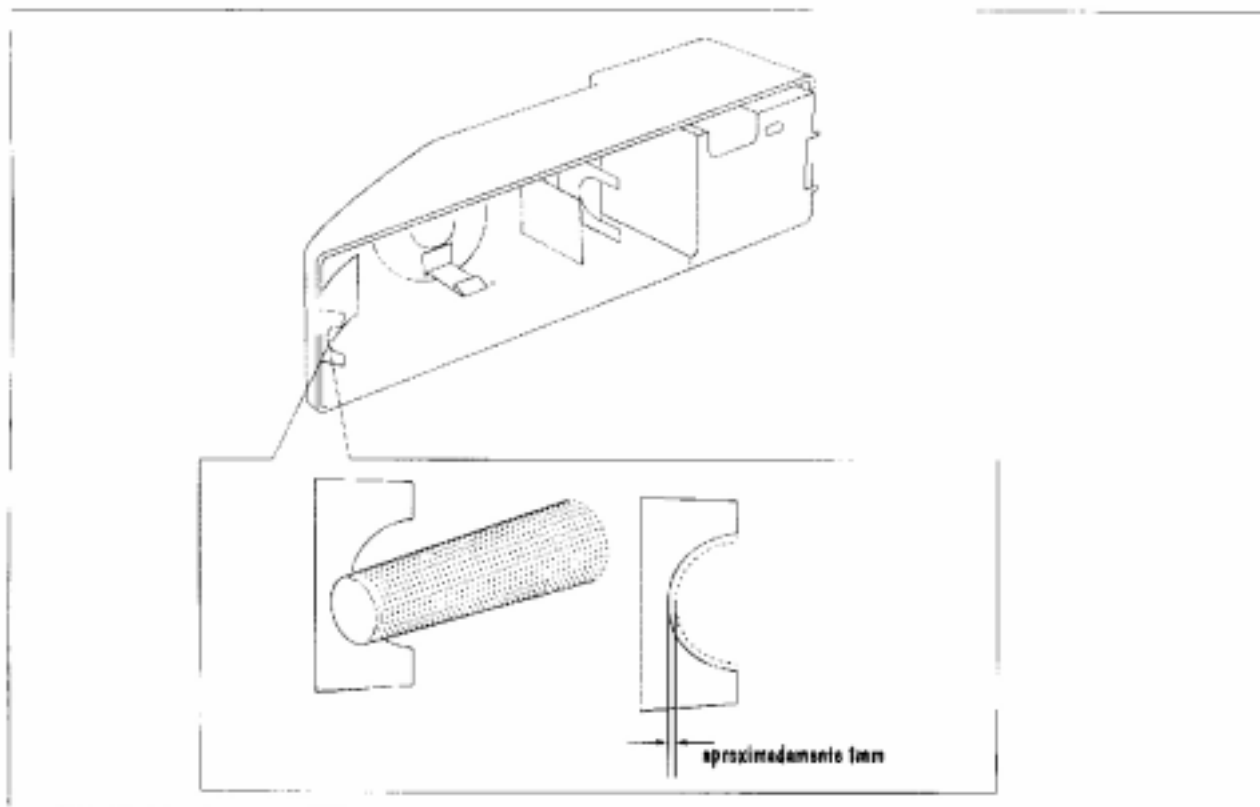


Fig.02

Com isto feito, reinstale o Interruptor na posição correta e monte a Caixa do Termostato no produto o mais recuado da Flange do Gabinete (figura 03A), esta regulagem pode ser feita com o auxílio do furo onde vai o parafuso de fixação da Caixa do Termostato (figura 03B).

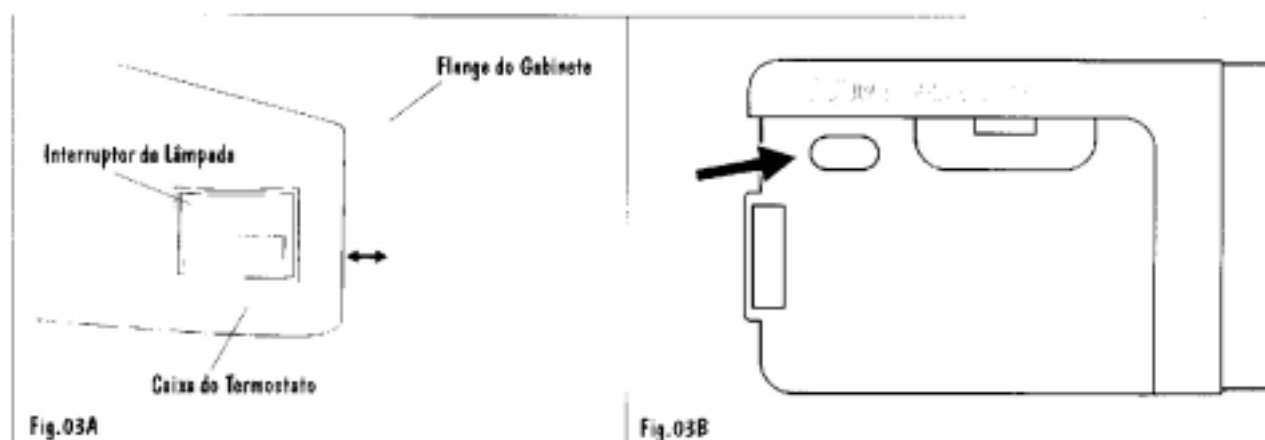


Fig.03A

Fig.03B

Atenciosamente,

**Marcelo L. Melo**  
Enga. Campo

**Caíso Estrella**  
Gerência Suporte Técnico